






伊勢湾台風高潮被害写真データベース(2010年8月1日作成、2018年3月8日資料番号追加)

番号	波力	越波・越流	洗掘・浸食	裏込土	その他の要因	場所・説明	被害写真	現在写真	備考	資料番号 (京都大学デジタルアーカイブシステム)
1	はい	はい	不明	はい		1005-01 津管内 田中川 樋門の北 パラペット施工中に被災 中詰め土砂がとられて裏法 崩壊 前面は一部滑出			面的防護工法になっ ている	DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-01/1959 DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-01/2010 *以下すべて、 上:被害写真(1959)、下:現在写真(2010)
2	はい	はい	不明	はい		1005-02 津管内 田中川 樋門の北 パラペット施工中に被災			面的防護工法になっ ている	DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-02/1959 DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-02/2010
3	はい	はい	不明	はい		1005-03 津管内 田中川 樋門の北 パラペット施工中に被災			面的防護工法になっ ている	DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-03/1959 DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-03/2010
4	はい	はい	不明	はい		1005-04 津管内 田中川 樋門の北 パラペット施工中に被災			旧防潮堤の前に面的防 護工法	DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-04/1959 DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-04/2010
5	はい	はい	不明	はい		1005-05 津管内 田中川 樋門の北 堤防前面の洗掘の痕跡			旧防潮堤の前に面的防 護工法	DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-05/1959 DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-05/2010
6	はい	はい	不明	はい		1005-06 津管内 田中川 樋門の北 パラペット完成部は無被害であるが施工 中の箇所に被災 堤防前面の洗掘かなり顕著 手前の杭打用足場の上に枯木が引っ掛 かっていた			旧防潮堤の前に面的防 護工法 導流堤が南にある その 中はマリーナ	DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-06/1959 DPRI PIC 2016/01/1005/A/1005-06/2010
7	はい	はい	不明	はい		1005-07 津管内 津港北の海水浴場 堤防無傷 前面の洗掘			遠方、防潮堤のかさ上げ 基礎はサンドコンパクシ ョンおよびCDM工法	DPRI PIC 2016/01/1005/B/1005-07/1959 DPRI PIC 2016/01/1005/B/1005-07/2010
8	不明	不明	不明	不明		1005-08 スライドなし	1005-08 スライドなし	1005-08 スライドなし	1005-08 スライドなし	-
9	はい	はい	不明	はい	遠方に 船	1006-01 四日市管内 磯津 完成堤防 局部的に破壊			被災箇所と同じ場所の写 真	DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-01/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-01/2010
10	はい	はい	不明	はい		1006-02 四日市管内 磯津 完成堤防 局部的破壊 前法の下部は海側に押され ている			旧防潮堤の前に防潮堤 鈴鹿川の河口	DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-02/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-02/2010
11	はい	はい	不明	はい		1006-03 四日市 磯津 完成堤防 局部破壊 裏法の破壊状況			旧防潮堤の前に防潮堤 鈴鹿川の河口	DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-03/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-03/2010
12	はい	はい	不明	はい	遠方に 船	1006-04 四日市 磯津 完成堤防 局部破壊 天端コンクリートの破壊状況 天端コンクリートが粉々			被災箇所と同じ場所の写 真	DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-04/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-04/2010
13	はい	はい	不明	はい	遠方に 船	1006-05 四日市 磯津 完成堤防 破壊箇所 前法の下部はひっくり返っ ている			被災箇所と同じ場所の写 真	DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-05/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-05/2010
14	はい	はい	不明	はい	遠方に 船	1006-06 四日市 磯津海岸 完成堤防破壊			被災箇所と同じ場所の写 真	DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-06/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006-06/2010
15	はい	はい	不明	はい		1006-07 鈴鹿管内 箕田 被覆完成断面 天端裏法面石 表法石積、大正年代の海岸堤防 天端高 T.P. 5.5m、局部破壊			被災箇所と同じ場所の写 真	DPRI PIC 2016/01/1006/B/1006-07/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/B/1006-07/2010

16	はい	はい	不明	はい	1006-08 鈴鹿管内 箕田 向うの松をシブキが越えたと いわれる 松のあるところは 天端			被災箇所と同じ場所の写 真	DPRI PIC 2016/01/1006/B/1006- 08a/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/B/1006- 08a/2010
17	不明	不明	不明	はい	1006-08 富田浜 階段表法面だけ舗装 天端、裏法とも砂流失 天端高 T.P. 5.5m 写真良くない			海が埋め立てられたので 昔の面影はなし	DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 08b/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 08b/2010
18	不明	不明	不明	はい	1006-09 富田浜 写真良くない(重なっている)			海が埋め立てられたので 昔の面影はなし	DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 09/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 09/2010
19	はい	はい	不明	はい	1006-10 東富田 四日市管内 未完成 天端高3.9m 隔壁と前浜により、中詰土砂 の流失少なし コンクリート表裏 法面健全			両側の道路の間に防潮 堤の跡	DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 10/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 10/2010
20	はい	はい	不明	はい	1006-11 東富田浜 四日市管内 北より南を望む 南ほど中詰 土砂流失多し また前浜も少 ない			海側が埋め立てられた 昔の面影なし	DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 11/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/C/1006- 11/2010
21	不明	はい	不明	はい	1006-12 朝明川右岸を 四日市管内 望む 海岸堤防と河川堤防の境目 で溢流			現在の川と防潮堤の様 子	DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 12/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 12/2010
22	不明	はい	不明	はい	1006-13 川越村地先 四日市管内 朝明川左岸沿 堤防から 堤防天端高5.5m 天端および裏法面は土で 被覆されていたが流失			現在の川と防潮堤の様 子	DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 13/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 13/2010
23	不明	はい	不明	はい	1006-14 川越村地先 四日市管内 海岸堤防全面崩壊の跡 朝明川河口右岸から北に 向って写す			復旧防潮堤にさらにかさ 上げ	DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 14/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 14/2010
24	不明	はい	不明	はい	1006-15 川越村地先 四日市管内			復旧防潮堤にさらにかさ 上げ	DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 15/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 15/2010
25	不明	はい	不明	不明	1006-16 スライドなし	1006-16 スライドなし	1006-16 スライドなし	1006-16 スライドなし	-
26	不明	はい	不明	はい	1006-17 川越村地先 四日市管内			復旧防潮堤にさらにかさ 上げ	DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 17/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 17/2010
27	不明	はい	不明	はい	1006-18 川越村地先 四日市管内 朝明川河口右岸 堤防前前浜はかなりある 天端、裏法が不適であった			川と防潮堤の様子	DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 18/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 18/2010
28	不明	はい	不明	はい	1006-19 朝明川右岸 四日市管内 海岸堤防と河川堤防の境 欠壊			工事の記録	DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 19/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/D/1006- 19/2010
29	はい	はい	不明	はい	1006-20 磯津 四日市管内 (鈴鹿川河口の南) 完成堤防 局部的に破壊			被災箇所と同じ場所	DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006- 20/1959 DPRI PIC 2016/01/1006/A/1006- 20/2010
30	不明	はい	不明	はい	1007-01 入江堤 川北・南昇録新田間(入江堤) 横須賀町北 太田川北方約 500m			水路は埋め立てられて現 在道路になっている	DPRI PIC 2016/01/1007/A/1007- 01/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/A/1007- 01/2010
31	不明	はい	不明	はい	1007-02 太田川 横須賀町北 北方約500mの入江堤の破堤 締切状況			水路は埋め立てられて現 在道路になっている	DPRI PIC 2016/01/1007/A/1007- 02/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/A/1007- 02/2010





32	不明	はい	不明	はい		1007-03 半田市海岸 康衛新田			防潮堤跡 左側は埋め立てられ道路になっている	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-03/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-03/2010
33	不明	はい	不明	はい		1007-04 半田市 康衛新田 阿久比川河口破堤箇所			写真なし 現在、昔の面影なし	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-04/1959 -
34	不明	はい	不明	はい		1007-05 半田市海岸 康衛新田			写真なし 現在、昔の面影なし	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-05/1959 -
35	不明	はい	不明	はい		1007-06 半田市海岸 康衛新田 高潮侵入箇所 遠望 死亡者約320名			写真なし 現在、昔の面影なし	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-06/1959 -
36	不明	はい	不明	はい		1007-07 半田市海岸 康衛新田 阿久比川河口破堤箇所			被災箇所と同じ場所	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-07/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-07/2010
37	不明	はい	不明	はい		1007-08 阿久比川河口堤防 天端被覆なし 水はoverした			被災箇所と同じ場所	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-08/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-08/2010
38	不明	はい	不明	はい		1007-09 半田市海岸 康衛新田 阿久比川河口 手前が河川側で天端被覆なし 水はoverした			被災箇所と同じ場所	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-09/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-09/2010
39	不明	はい	不明	はい		1007-10 半田市海岸 康衛新田 阿久比川河口南側 天端高 T.P. 4.8+0.5m			被災箇所と同じ場所 根固工が改良されている	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-10/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-10/2010
40	不明	はい	不明	はい		1007-11 半田市海岸 康衛新田 前面堤バラベツトなし T.P. 4.9m			河口側から見た現在の防潮堤	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-11/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-11/2010
41	不明	はい	不明	はい	漂流物	1007-12 半田市 康衛新田 前面堤バラベツトなし 天端芝法 T.P. 4.9m			木の生えている所は埋め立てられた この場所に船がぶつかった 船は第六天社丸	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-12/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-12/2010
42	はい	はい	不明	はい	漂流物	1007-13 半田市 康衛新田 前面堤破堤 バラベツトなし T.P. 4.9m			木の生えている所は埋め立てられた この場所に船がぶつかった 船は第六天社丸	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-13/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-13/2010
43	はい	はい	不明	はい	漂流物	1007-14 半田市 康衛新田 前面堤破堤箇所 T.P. 4.9m			木の生えている所は埋め立てられた この場所に船がぶつかった 船は第六天社丸	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-14/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-14/2010
44	はい	はい	不明	はい		1007-15 半田市 康衛新田 阿久比川河川破堤箇所 浸水箇所より流出			木の生えている所は埋め立てられた この場所に船がぶつかった 船は第六天社丸	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-15/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-15/2010
45	はい	はい	不明	はい		1007-16 半田市 康衛新田 被害箇所 この区域で320名死亡			木の生えている所は埋め立てられた この場所に船がぶつかった 船は第六天社丸	DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-16/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/B/1007-16/2010
46	はい	はい	不明	はい		1007-17 横須賀町北 上野町 北新田 左前方破堤箇所 右は入江 左手前が北新田 死亡者多数			昔の面影なし	DPRI PIC 2016/01/1007/C/1007-17/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/C/1007-17/2010
47	はい	はい	不明	はい		1007-18 横須賀町北 上野町 北新田 破堤箇所を望む 天端高 T.P. 5m			昔の面影なし	DPRI PIC 2016/01/1007/C/1007-18/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/C/1007-18/2010

48	はい	はい	不明	はい	1007-19 横須賀町北 上野町 北新田 被害箇所 死亡者多数			昔の面影なし	DPRI PIC 2016/01/1007/C/1007-19/1959 DPRI PIC 2016/01/1007/C/1007-19/2010
49	はい	はい	不明	はい	1008-01 鍋田・飛島の筏川口			上流に水門ができたので天端が低くなっている	DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-01/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-01/2010
50	はい	はい	不明	はい	1008-02 鍋田・飛島の筏川口			上流に水門ができたので天端が低くなっている	DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-02/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-02/2010
51	はい	はい	不明	はい	1008-03 筏川右岸 破堤箇所			川と防潮堤の様子	DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-03/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-03/2010
52	はい	はい	不明	はい	1008-04 筏川右岸堤 破堤箇所			川と防潮堤の様子	DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-04/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-04/2010
53	はい	はい	不明	はい	1008-05 筏川左岸			川と防潮堤の様子	DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-05/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/A/1008-05/2010
54	はい	はい	不明	はい	1008-06 鍋田干拓東			防潮堤の外側は埋め立てられた	DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-06/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-06/2010
55	はい	はい	不明	はい	1008-07 鍋田前面干拓堤 樋門ヶ所 この箇所 天端高 (パラベット高) T.P. 5.5m (昭23年)			被災箇所とほぼ同じ場所	DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-07/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-07/2010
56	はい	はい	不明	はい	1008-08 鍋田干拓堤 前面堤 樋門東ヶ所 前方未災箇所 T.P. 6.0m 手前破堤 T.P. 5.5mをつぎたし			防潮堤の外側は埋め立てられた	DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-08/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-08/2010
57	はい	はい	不明	はい	1008-09 鍋田干拓 前面堤 樋門東 裏法 天端状況			樋門東 裏法 現在の状況 写真右側がかつての海で現在埋め立てられている	DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-09/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-09/2010
58	はい	はい	不明	はい	1008-10 鍋田干拓 前面堤 樋門より西方の全壊、半壊箇所を望む			前面堤はいたる所が切れたので全て新しく築造された。	DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-10/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-10/2010
59	はい	はい	不明	はい	1008-11 鍋田干拓 前面堤 つぎたしパラベット T.P. 6.0m 越波による裏法洗掘状況 樋門東側			樋門東 裏法 現在の状況 写真右側がかつての海で現在埋め立てられている	DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-11/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/B/1008-11/2010
60	はい	はい	不明	はい	1008-12 鍋田川中流 破堤箇所より東 侵水箇所を望む(海部郡)			別の場所の写真とほぼ同じなのでそれを使った	DPRI PIC 2016/01/1008/C/1008-12/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/C/1008-12/2010
61	不明	はい	不明	はい	1008-13 鍋田川中流 破堤箇所 若干入江になっていた 自衛隊の救援状況			入江の奥は埋め立てられた 昔の堤防が少し見られる	DPRI PIC 2016/01/1008/C/1008-13/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/C/1008-13/2010
62	不明	不明	不明	不明	1008-14 スライドなし	1008-14 スライドなし	1008-14 スライドなし	1008-14 スライドなし	-
63	不明	不明	不明	不明	1008-15 鍋田川中流 破堤箇所の昇降口 角おとし設置用場所が見える			被災箇所とほぼ同じ場所	DPRI PIC 2016/01/1008/C/1008-15/1959 DPRI PIC 2016/01/1008/C/1008-15/2010

64	はい	はい	不明	不明	1009-01 伊曾島村 前面堤 破堤箇所(右側が破堤ヶ所)			川と防潮堤の様子	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-01/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-01/2010
65	はい	はい	不明	不明	1009-02 伊曾島村 前面堤破堤箇所			川と防潮堤の様子	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-02/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-02/2010
66	はい	はい	不明	不明	1009-03 伊曾島村 前面堤 天端がかけている			石積は使われなくなった	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-03/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-03/2010
67	はい	はい	不明	不明	1009-04 伊曾島村 前面堤破堤箇所			昔と同じ場所 根固めが改良された	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-04/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-04/2010
68	はい	はい	不明	はい	1009-05 伊曾島村 前面堤半壊箇所 天端高(パラベット高) T.P.6.5m			昔と同じ場所 根固めが改良された	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-05/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-05/2010
69	はい	不明	不明	はい	1009-06 伊曾島村 前面堤 石張りの石がはがれている 天端より写す			現在の石張り	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-06/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-06/2010
70	はい	はい	不明	はい	1009-07 伊曾島村 前面堤 天端コンクリート下がぬけて いる パラベット高 T.P. 6.5m			堤体内の空洞化を防ぐ	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-07/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-07/2010
71	はい	はい	不明	はい	1009-08 伊曾島村 前面堤 天端コンクリートの下のぬけ た穴 パラベット高 T.P. 6.5m			堤体内の空洞化を防ぐ	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-08/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-08/2010
72	はい	はい	不明	不明	1009-09 伊曾島村 前面堤 パラベット高 T.P. 6.5m			堤体内の空洞化を防ぐ	DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-09/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/A/1009-09/2010
73	はい	はい	不明	はい	1009-10 長良川河口西 城南干拓前 面堤河口より西を望む パラベット高 T.P. 5.5m 天端高 T.P. 4.1m			同じ場所 天端面が高くなっている (2段防潮堤)	DPRI PIC 2016/01/1009/B/1009-10/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/B/1009-10/2010
74	はい	はい	不明	はい	1009-11 川越干拓 前面堤 県耕地課施工 手前の前面 に小さい破堤あり			海は埋め立てられ現在中 部電力火力発電所になっ ている	DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-11/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-11/2010
75	はい	はい	不明	はい	1009-12 川越干拓 前面堤 天端及び裏法洗掘状況			海は埋め立てられ現在中 部電力火力発電所になっ ている	DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-12/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-12/2010
76	はい	はい	不明	はい	1009-13 川越干拓 前面堤破堤箇所 天端コンクリート パラベット高 T.P. 5.0m			海は埋め立てられ現在中 部電力火力発電所になっ ている	DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-13/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-13/2010
77	はい	はい	不明	はい	1009-14 川越干拓堤 離岸して掃途へ			海は埋め立てられ現在中 部電力火力発電所になっ ている	DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-14/1959 DPRI PIC 2016/01/1009/C/1009-14/2010
78	はい	はい	不明	はい	No.01 上野横須賀海岸 川北新田			#30の写真と同じ	DPRI PIC 2016/01/lec/A/01/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/A/01/2010
79	はい	はい	不明	はい	No.02 No.01に同じ			#32の写真と同じ	DPRI PIC 2016/01/lec/A/02/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/A/02/2010

80	はい	はい	不明	はい	No.03 No.01に同じ			#32の写真と同じ	DPRI PIC 2016/01/lec/A/03/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/A/03/2010
81	はい	はい	不明	はい	No.04 No.01に同じ			#32の写真と同じ	DPRI PIC 2016/01/lec/A/04/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/A/04/2010
82	はい	はい	不明	はい	No.05 No.01に同じ			#32の写真と同じ	DPRI PIC 2016/01/lec/A/05/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/A/05/2010
83	はい	はい	不明	はい	No.06 同新田内 湛水せず			#32の写真と同じ	DPRI PIC 2016/01/lec/A/06/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/A/06/2010
84	はい	はい	不明	はい	No.07 碧南新田より 北新田を望む (名古屋製鋼)			防潮堤の形式が途中で 異なっている	DPRI PIC 2016/01/lec/B/07/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/B/07/2010
85	はい	はい	不明	はい	No.08 碧南新田内流木			現在の防潮堤	DPRI PIC 2016/01/lec/B/08/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/B/08/2010
86	はい	はい	不明	不明	No.09 名古屋港 遠望:上野横須賀海岸			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/09/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/09/2010
87	はい	はい	不明	不明	No.10 名古屋港			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/10/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/10/2010
88	はい	はい	不明	不明	No.11 名古屋港			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/11/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/11/2010
89	はい	はい	不明	不明	No.12 名古屋港			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/12/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/12/2010
90	はい	はい	不明	不明	No.13 名古屋港			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/13/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/13/2010
91	はい	はい	不明	不明	No.14 名古屋港			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/14/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/14/2010
92	はい	不明	不明	不明	No.15 名古屋港 concrete pile の傾きに注意			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/15/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/15/2010
93	はい	はい	不明	不明	No.16 名古屋港内防波堤			船の中から高潮防波堤	DPRI PIC 2016/01/lec/C/16/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/16/2010
94	はい	不明	不明	不明	No.17 名古屋港突端部 名古屋港入口			名古屋港現在の様子 船 上より	DPRI PIC 2016/01/lec/C/17/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/C/17/2010
95	はい	はい	不明	不明	No.18 鍋田干拓遠望		写真なし	該当なし	DPRI PIC 2016/01/lec/D/18/1959 -

96	はい	はい	不明	不明	No.19 No.18に同じ		写真なし	該当なし	DPRI PIC 2016/01/lec/D/19/1959 -
97	はい	はい	不明	不明	No.20 鍋田干拓 堤防断面(残存部)			同じ場所ではないが、裏からバラベツをとる	DPRI PIC 2016/01/lec/D/20/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/20/2010
98	はい	はい	不明	不明	No.21 No.20に同じ			同じ場所ではないが、裏からバラベツをとる	DPRI PIC 2016/01/lec/D/21/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/21/2010
99	はい	はい	不明	不明	No.22 No.20に同じ			同じ場所ではないが、裏からバラベツをとる	DPRI PIC 2016/01/lec/D/22/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/22/2010
100	はい	はい	不明	はい	No.23 鍋田 天端破壊			同じ場所ではないが、裏からバラベツをとる	DPRI PIC 2016/01/lec/D/23/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/23/2010
101	はい	はい	不明	はい	No.24 No.23に同じ			外側は埋め立てられている	DPRI PIC 2016/01/lec/D/24/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/24/2010
102	はい	はい	不明	はい	No.25 鍋田干拓内湧港付近			同じ場所ではないが、裏からバラベツをとる	DPRI PIC 2016/01/lec/D/25/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/25/2010
103	はい	はい	不明	はい	No.26 鍋田干拓旧堤 裏法崩壊			埋め立て	DPRI PIC 2016/01/lec/D/26/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/26/2010
104	はい	はい	不明	はい	No.27 No.26に同じ			外側埋め立て	DPRI PIC 2016/01/lec/D/27/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/27/2010
105	はい	はい	不明	はい	No.28 No.26に同じ			防潮堤の両側の写真	DPRI PIC 2016/01/lec/D/28/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/28/2010
106	はい	はい	不明	はい	No.29 No.26に同じ			外側は埋め立てられている	DPRI PIC 2016/01/lec/D/29/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/29/2010
107	はい	はい	不明	はい	No.30 No.26に同じ			外側は埋め立てられている	DPRI PIC 2016/01/lec/D/30/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/30/2010
108	はい	はい	不明	はい	No.31 No.26に同じ			外側は埋め立てられている	DPRI PIC 2016/01/lec/D/31/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/31/2010
109	はい	はい	不明	はい	No.32 ポンプ、ホッパー船による復旧 鍋田干拓			外側は埋め立てられている	DPRI PIC 2016/01/lec/D/32/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/D/32/2010
110	はい	はい	不明	不明	No.33 木曾川河口付近		写真なし	該当なし	DPRI PIC 2016/01/lec/E/33/1959 -
111	はい	はい	不明	不明	No.34 鍋田干拓 木曾川河口付近		写真なし	該当なし	DPRI PIC 2016/01/lec/E/34/1959 -

112	はい	はい	不明	不明	No.35 No.34に同じ		写真なし	該当なし	DPRI PIC 2016/01/lec/E/35/1959 -
113	不明	不明	不明	不明	No.36 スライドなし	No.36 スライドなし	No.36 スライドなし	No.36 スライドなし	-
114	はい	はい	不明	不明	No.37 名古屋港遠望			名古屋港現在の様子 船上より	DPRI PIC 2016/01/lec/F/37/1959 DPRI PIC 2016/01/lec/F/37/2010
115	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	地図1	過去の写真番号に対応する現在地点の場所		過去の写真番号に対応する現在地点の場所	-
116	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	地図2	過去の写真番号に対応する現在地点の場所		過去の写真番号に対応する現在地点の場所	-
117	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	地図3	過去の写真番号に対応する現在地点の場所		過去の写真番号に対応する現在地点の場所	-